
Carte remplacement 78H05 Driver Bally, Alim Williams

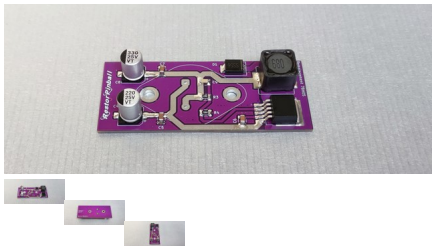

Remplace le régulateur 78H05 sur les driver Bally, Alimentations Williams

Note : Pas noté
Prix
11,20 €

Montant des Taxes1,87 €

48 h

Poser une question sur ce produit

FournisseursRestorpinball

Description du produit

- Remplace le régulateur 78H05
- Sur les solenoid/driver Bally, Alimentations Williams du sys3 au sys6 (dont un unique sys7)
- Pour la Alim Williams, rien a faire de plus que de : supprimer l'ancien régulateur et poser le nouveau en prenant soin de mettre des vis M4 tête cylindrique et ce coté carte (écrous etc ...au dos de l'alim)
- Pour la Solenoid/Driver de Bally, Power Board 6803, idem, mais en plus il faut enlever :
- Sol Driver Bally = R49 R50 à supprimer et pont en lieu et place de R50
- Power Board 6803 Bally = R3 et R4 à supprimer et faire un pont en R3
- Un pont un fil rigide. Indispensable au régulateur d'avoir la masse en ce lieu là.
- Chauffe que peu, haut rendement du montage
- Vous pouvez sans souci vous dispenser du dissipateur, et le remiser (je jetez pas !! mettez le dans la caisse du flipper, cela peut toujours servir et cela coute CHER)
- Tous les montages sont testés, et validé avec une charge et mesure de tension

Lot de 1 carte